

# □ E6506/6507 발생 해결 사례 공유의 건

## 1. 증 상

- 초기 부팅 시, 기계 Warming-up 중 E6506 발생, 달 버튼 누를 시, E25701과 함께 E6507 발생.

## 2. 원 인

- HOD 램프 필라멘트 단선과 동시에, PSU와 HOD 사이 신규 케이블 내 퓨즈 단선.



Harness, 22W50  
1070108847

신규 케이블 내 퓨즈 단선 (도통 테스트 필요)

## 3. 해결 방안

- 22W50 케이블 제거 및 교체 : 22W50 케이블 제거 시, 정상 부팅 가능.

→ 케이블 재고 부재 시, 제거 후 HOD 연결 케이블 PSU에 장착. (임시 방편)

\* 신규 기계(698505xxx)에 22W50 기본 장착되어 있음.