


피니셔 JAM 1002 발생 시 조치사항 (FIN-V1, V2, Y1, AA1)



[원인] 피니셔 내 텐션 스프링 파손으로 플래퍼 동작불가

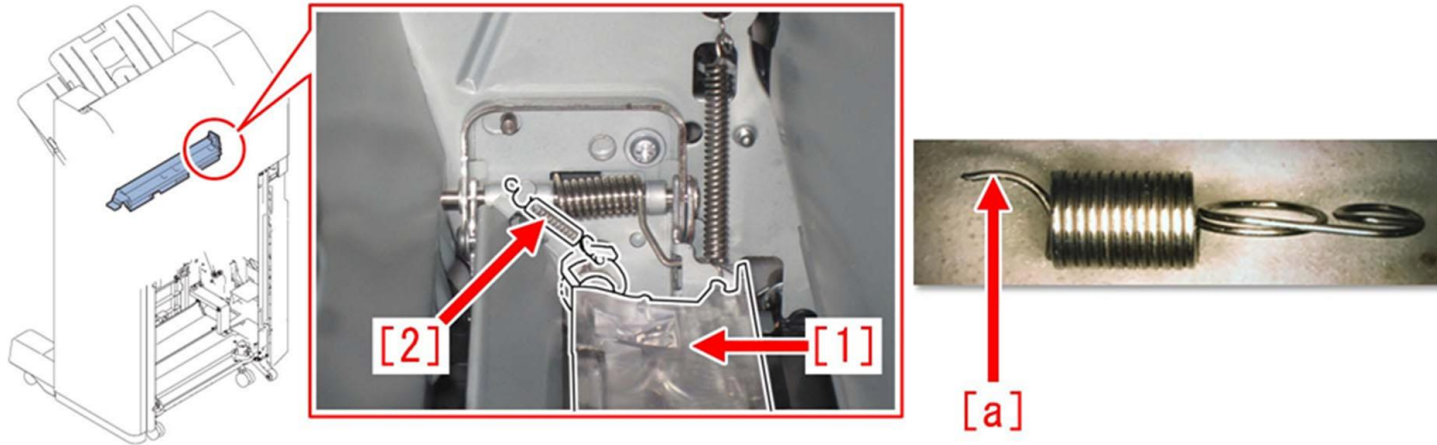

[조치방법] 피니셔 내 텐션 스프링 교체



1) 1번 피니셔 전커버 오픈 후 2,3번 레버를 제낀다.


2). 1번과 2번에 연결되어 있는 파손 된 스프링을 제거 후 신품으로 교체한다.

SPRING, TENSION (FE4-7044-010)


피니셔 JAM 1002 발생 시 조치사항 (FIN-V1, V2, Y1, AA1)



[주의사항] 텐션 스프링 교체 시 주의사항

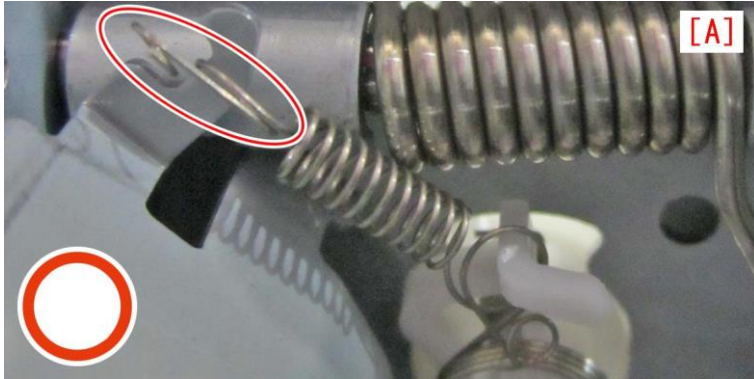

[OK] 그림과 같이 스프링을 장착

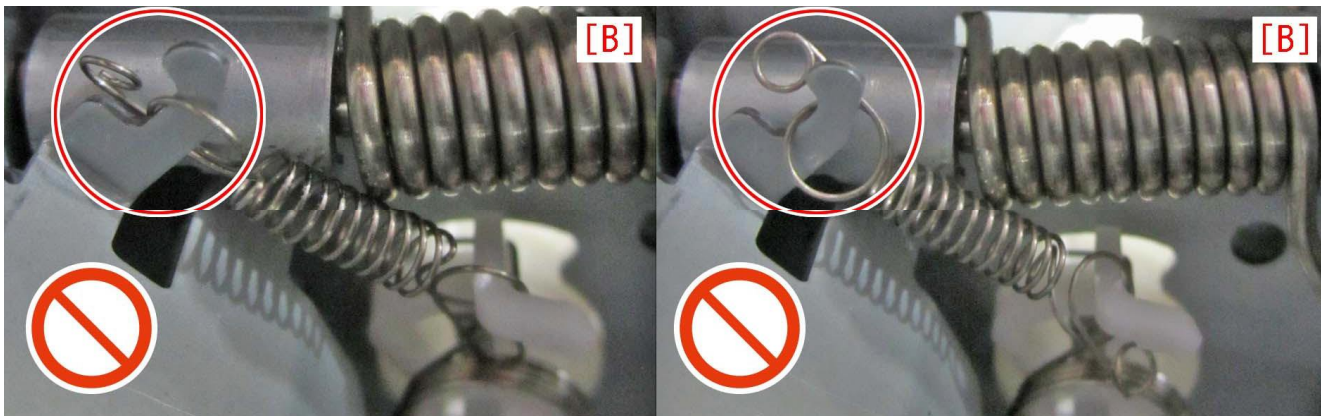

[NG] 그림과 같이 스프링을 장착 시 파손 될 수 있으므로 주의 한다.