

NEW CHALLENGE
NEW LEADER!




IRAC3500's

상, 하단 화상 흐림 증상
해결 사례

Canon

□ 불량 샘플

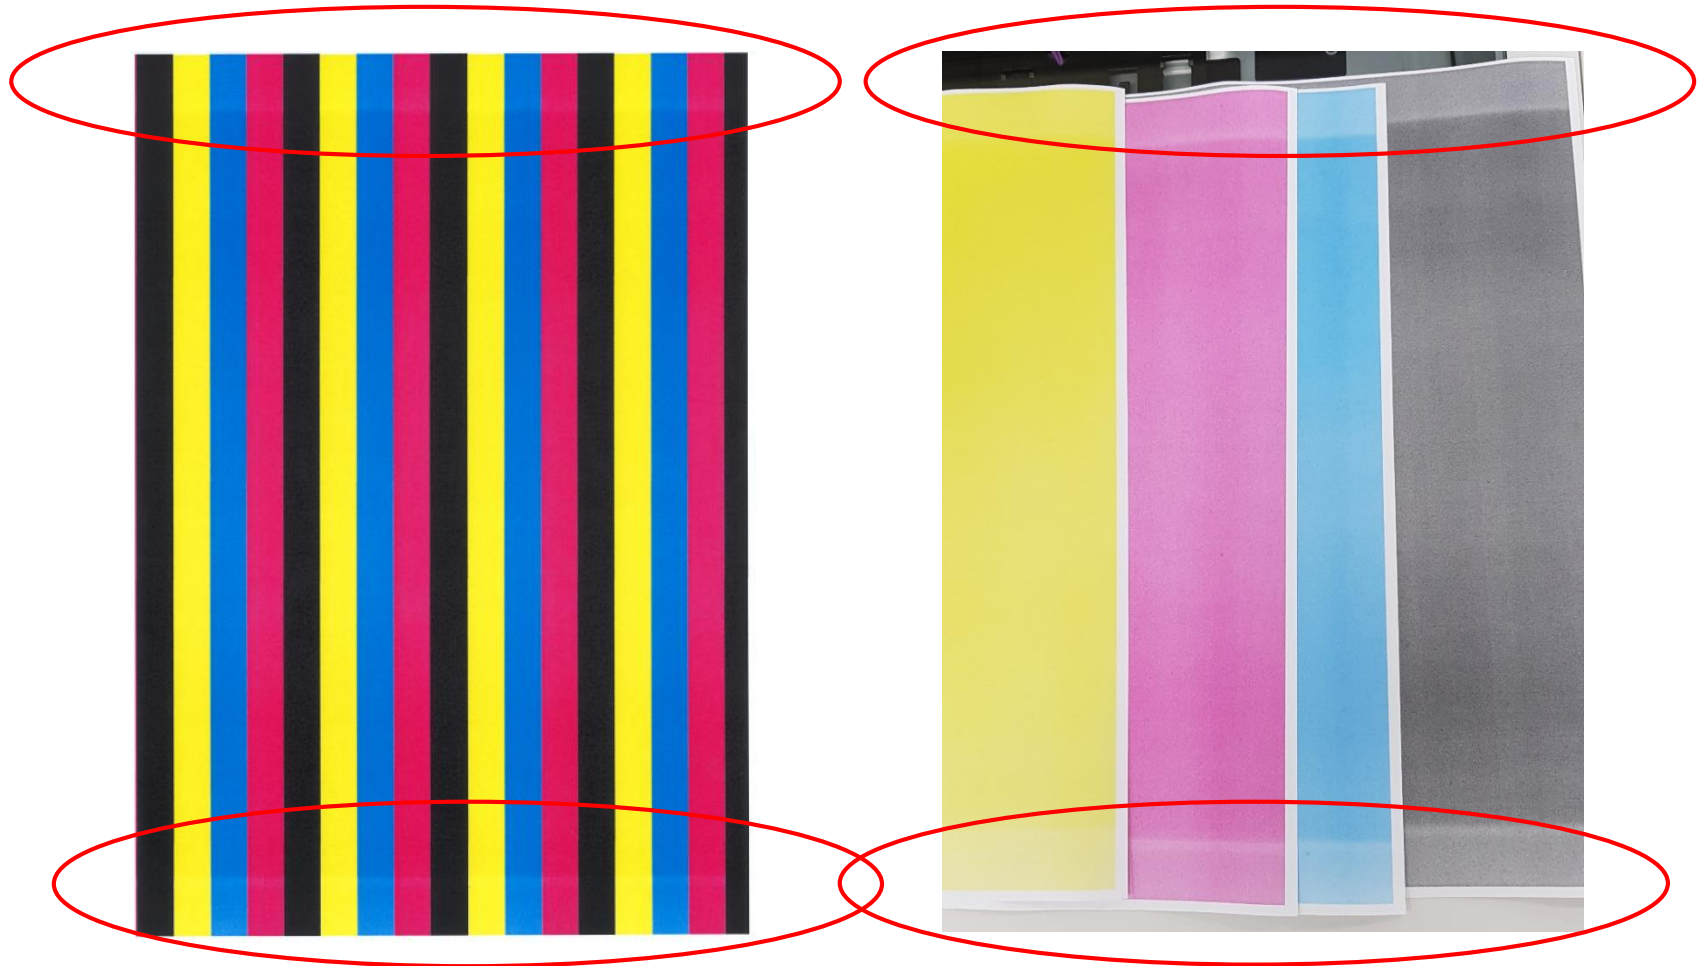

증상 : 상하단 화상 흐림 발생(모든색상)

현장조치: 드럼/전사벨트/레이저/1,2차 고압보드,DC-CON 교체 후 증상 동일

□ 불량 원인 및 해결



원인 : A4/A3이하 B4/B5사이즈 용지 대량 출력으로 불량 발생 추정

해결 : 각색 드럼, 전사벨트 동시 교체 처리 완료