


# iRAC75/77's 전체적인 백갈림 증상 발생 시 조치방법

■ 현상 : 전체적인 백갈림 증상 발생

■ 원인 : 컬러 고압 PCB 불량

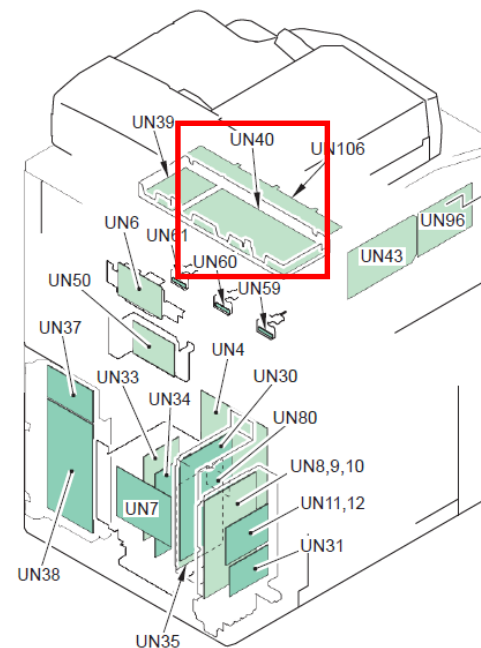

컬러 고압 PCB불량으로 Y토너 백갈림 증상 발생

FM1-V875-000, DEV. H.V. PCB ASSEMBLY, COLOR (UN40)교체