



NPG-67 드럼 화상 불량 해결 사례

C&C지원담당

□ 불량 샘플

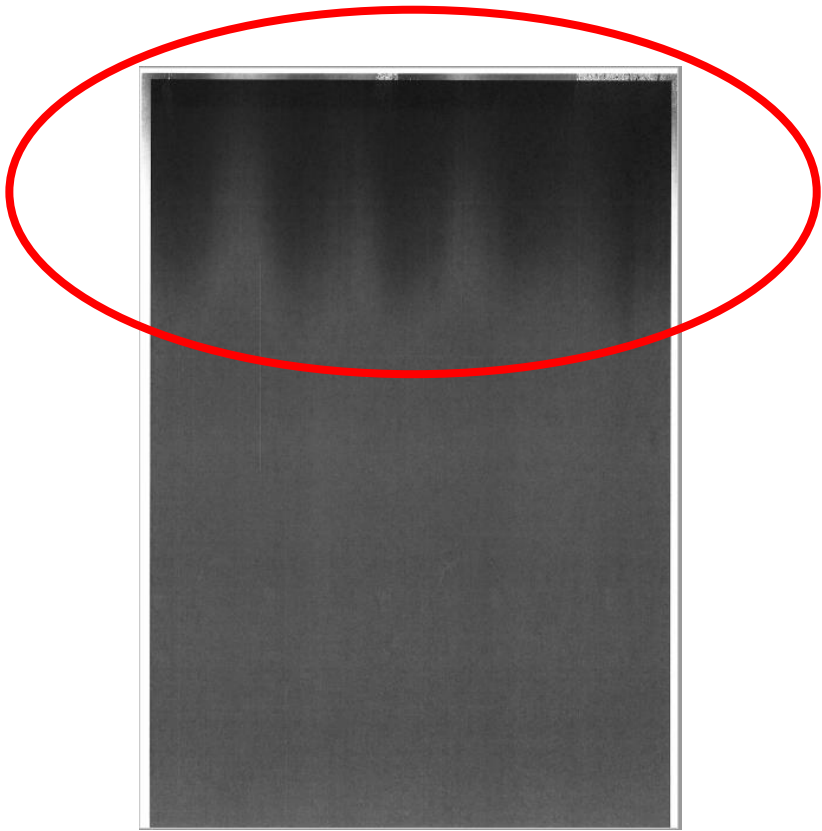

불량

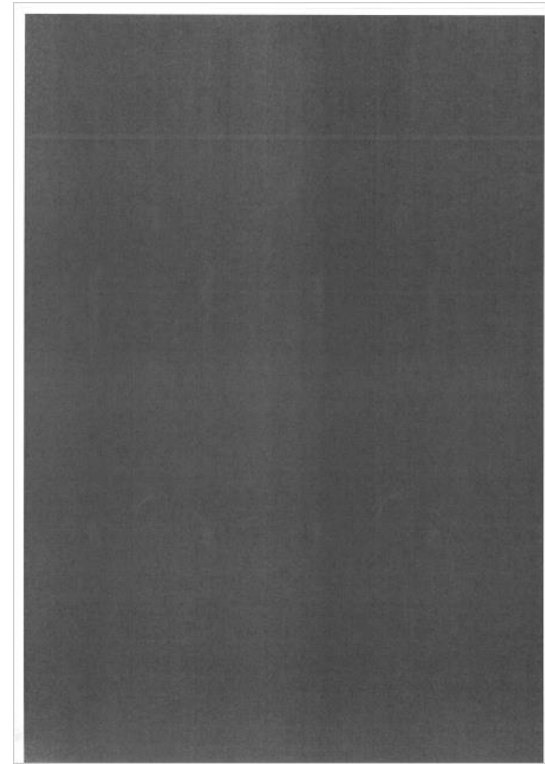

정상

증상 : 비 화상 영역 화상 오염 및 상단 화상불량 발생

□ 불량 원인



원인 : 대전 롤러 접점 스프링 이탈로 인한 고압 인가 불량 발생

해결 : 접점 스프링 재 조립