
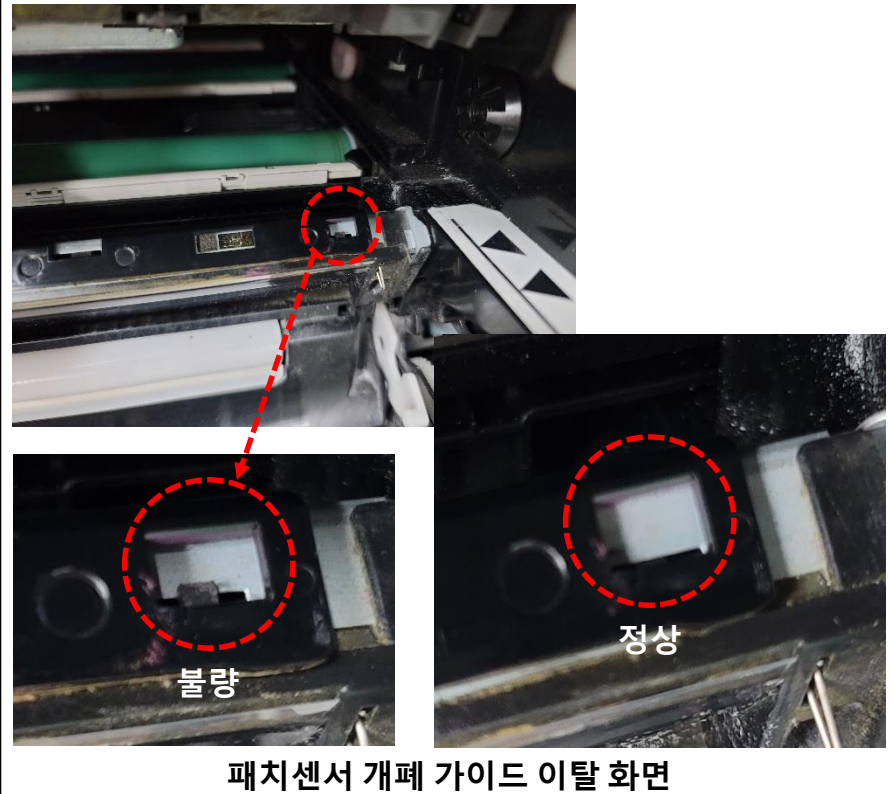


[IRA C37]

화상 쓸림 발생 시 조치사항

커머셜지원담당

화상 쓸림 발생 시 조치사항

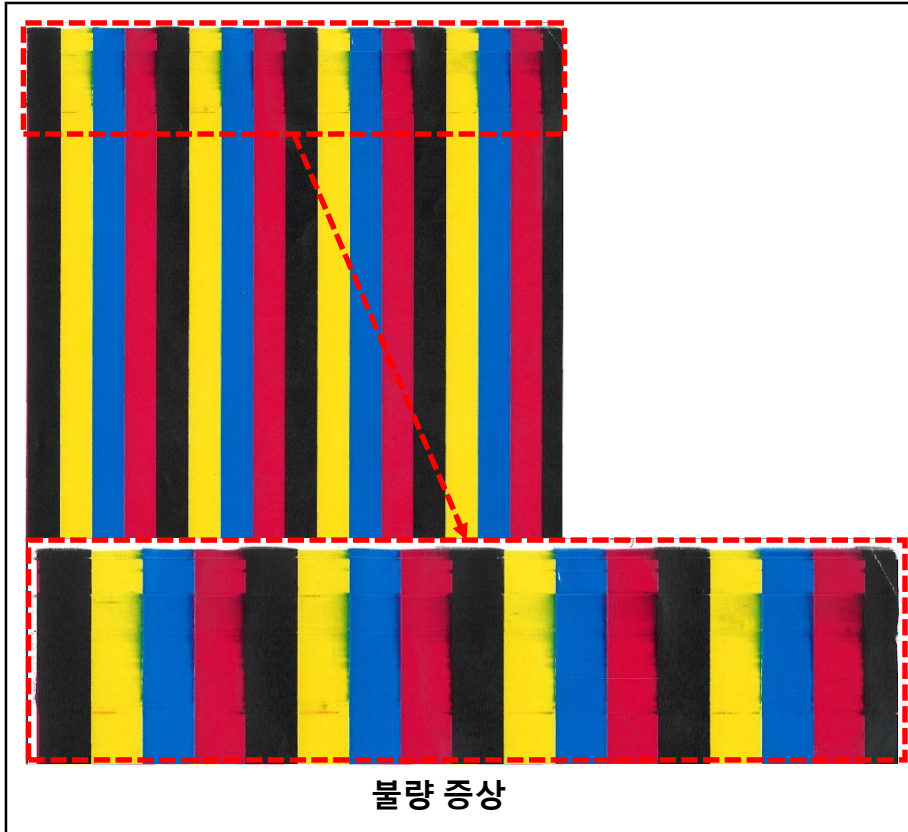

- 증상 : 화상 쓸림 발생
- 현장 점검사항 : 정착기, 전사벨트, 드럼, 현상기 교체
- 원인 : 패치센서 개폐 가이드 이탈
- 조치사항 : 전사벨트 탈거 후 패치센서 개폐 가이드 재조립