



용지 구겨짐 해결 사례
<iR ADV 8705's / DADF-C1>


커머셜지원담당

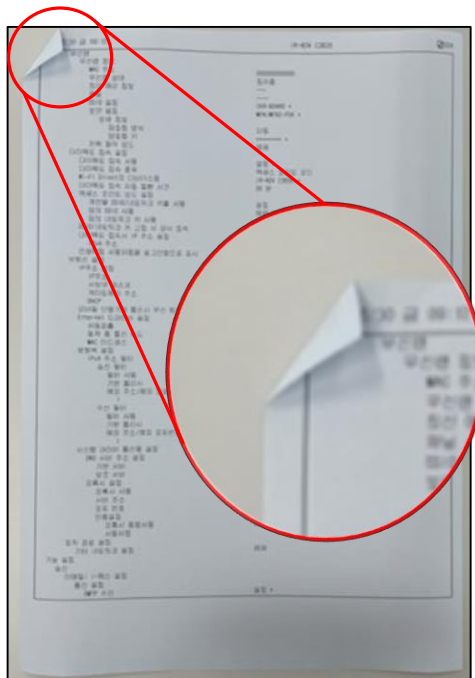

<불량 샘플>

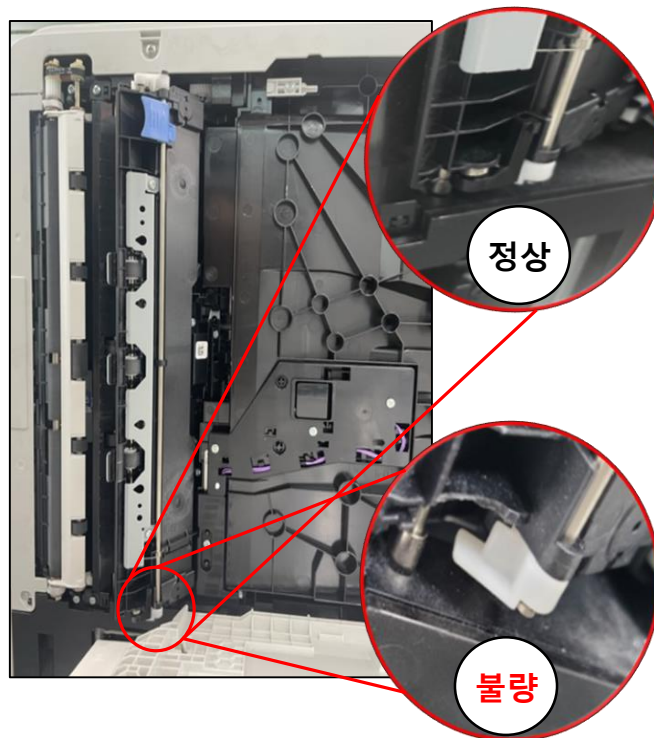

<정상 유무 비교>

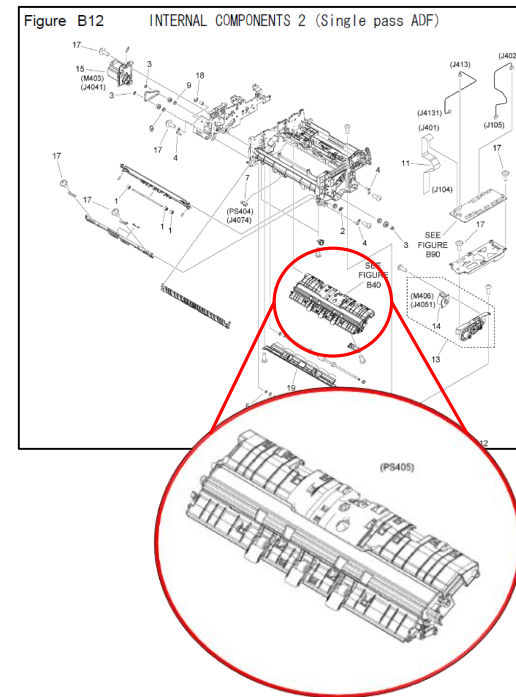

<PARTS CATALOG>

- 증상 : DADF 용지 이송 시, 끝부분 용지 구겨짐
- 원인 : PLATEN GUIDE 가압 고리 파손
- 조치 방법 : 부품 교체 **PLATEN GUIDE ASS'Y (FM1-U323-000)**

Canon

Change
Value 

감사합니다